


# **PROCBET**

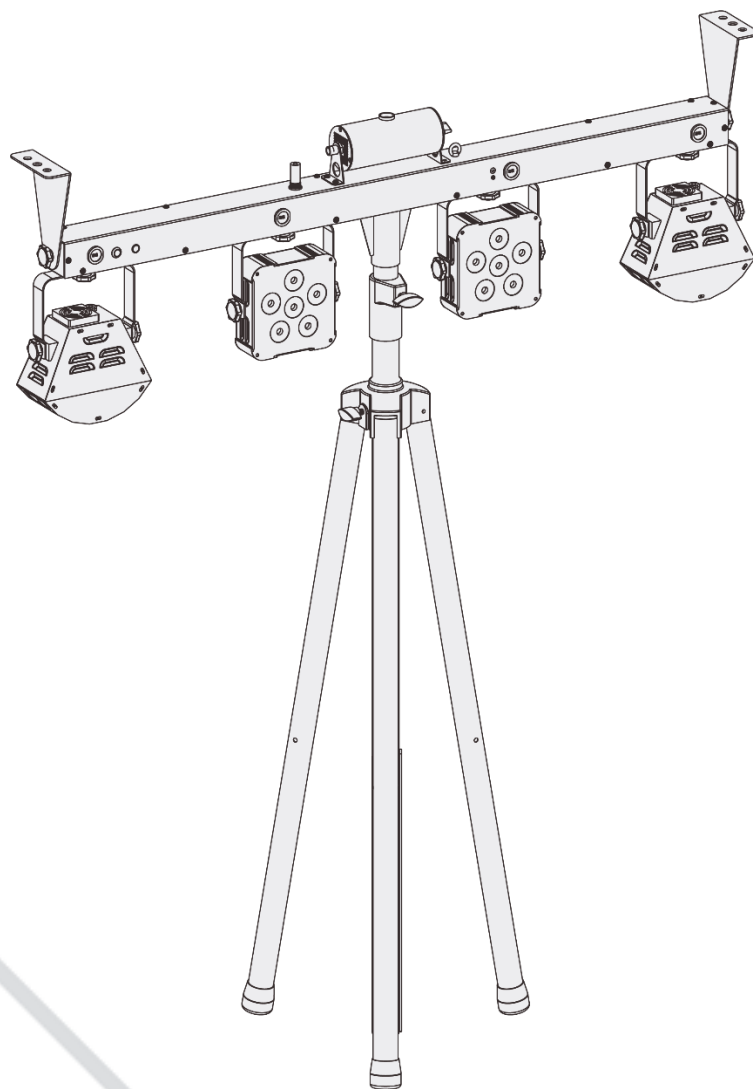

## **PARTYBAR PRO**

**Паспорт. Руководство пользователя.**

## Содержание

1. Введение .....	3
2. Правила эксплуатации .....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX .....	7
8. Функции меню прибора .....	8
9. Таблица каналов управления .....	13
10. Технические характеристики.....	18
11. Гарантийные обязательства.....	19

## 1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **PROCBET PARTYBAR PRO**.

### **ВНИМАНИЕ!**

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

## 2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырых помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.
- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом

пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.

- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 50 сантиметров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

### **3. Меры предосторожности при монтажных работах**

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используете прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надёжно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или влажными руками!
- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоединяйте его от

сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!

- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопунки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентилятор на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

#### **4. Электротехническая безопасность**

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

## 5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

## 6. Замена плавкого предохранителя

### **ВАЖНО!**

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

## 7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


### 3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
 контакт 3: положительный сигнал (+).

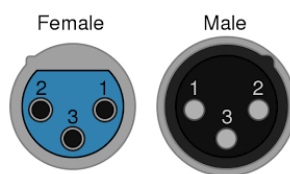


### 5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
 контакт 3: положительный сигнал (+).  
 Контакты 4 и 5 не используются.

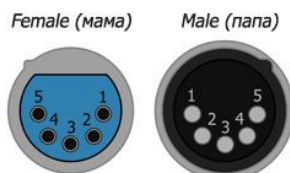

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

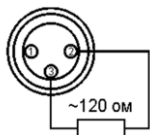





### ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

## 8. Функции меню прибора


При каждом включении лазера на светодиодном дисплее на задней панели отображается информация о модели и производителе. Кроме того, когда лазер включен, на дисплее отображается текущий режим работы или адрес DMX режима DMX. С помощью светодиодного дисплея можно настроить и изменить рабочий режим лазера. После каждой перенастройки системы и сохранения параметров при последующем включении устройства на дисплее отображается информация о новом режиме.

-  Выбор режима или переход к предыдущей функции.
-  Подтверждение и переход к следующему пункту меню
-  Переход на 1 значение вверх
-  Переход на 1 значение вниз

Отображение на светодиодном мониторе		Описание функции
Aut	AutP → AP01-AP18	Автоматический режим: PAR
	AutL → AL01-AL06	Автоматический режим: лазер
	AutF → AF01-AF10	Автоматический режим: строб
	AutM → AM01-AM03	Автоматический режим: смешанный
	S.01-S.99	Установка скорости эффекта: 01 – минимальная, 99 – максимальная
	M.00-M.99	Установка скорости мотора: 00 – полная остановка, 99 – максимальная скорость
Sou	SutP → SP01-SP18	Режим Sound: PAR
	SutL → SL01-SL06	Режим Sound: лазер
	SutF → SF01-SF10	Режим Sound: строб
	SutM → SM01-SM03	Режим Sound: смешанный
COL	COLO	Ручная настройка цвета
	R/G/BXXX	Настройка цвета светодиода
	S.00-S.99	Установка скорости стробирования: S.00: все светодиоды включены; S.99 – максимальная скорость
DMX	d001	Режим приема сигнала (при отсутствии сигнала светодиоды будут мигать)
	03/05/09/27CH	Выбор канала DMX
	dXXX	Установка адреса канала



SLA	SLAV	Режим Slave
SYS	AddS	Установка положения прибора: *234; 1*34; 12*4; 123*
	LEDS	Энергосберегающий режим работы светодиодного дисплея
	TEST	Режим тестирования устройства : (1) режим функционального тестирования: режим Auto/Sound тестирование на 30 секунд; если подается звуковой сигнал, запускается режим Sound; если нет сигнала – автоматический режим. Тестирование производится для проверки работы светодиодов. Для тестирования пульта управления с инфракрасным датчиком, нажмите ON/OFF для отключения лазера. (2) Тестирование на старение: все светодиоды и мотор работают на максимуме. На светодиодном дисплее отображается 8.8.8.8.
	REST	Восстановление первоначальных заводских настроек
	W-En	Режим использования беспроводной педали

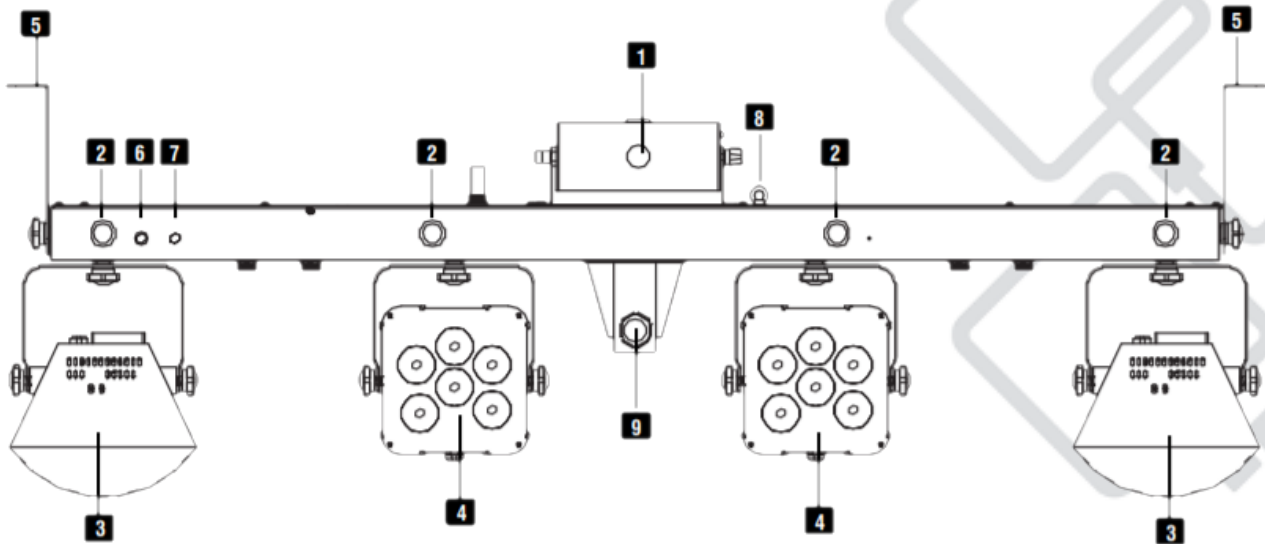


1. Апертура лазера
2. Стробоскоп
3. Прибор с эффектом “Дэрби”
4. Прибор с эффектом “Спот”
5. Крепежные лиры
6. Микрофон
7. ИК сенсор
8. Страховочное кольцо
9. Место крепления стойки



10. Сквозной выход питания
11. Вход питания
12. Сквозной выход сигнала DMX-512
13. Вход сигнала DMX-512
14. Регулировка чувствительности микрофона
15. Дисплей и кнопки управления
16. ИК датчик

MENU	UP DOWN	ENTER	UP DOWN	ENTER
<p>Built-in auto programs/ Заводские программы в автоматическом режиме</p>	<p>AP01-AP18 PAR AL01-AL06 лазер AF01-AF10 строб AM01-AM03 смешанный</p>	<p>Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу. Установите скорость эффекта с помощью кнопок UP/DOWN.</p>	<p>S.01-S.99: установка скорости эффекта. 01 – минимальная, 99 - максимальная  M.00-M.99: установка скорости работы мотора. 00: полная остановка. 99 максимальная скорость</p>	<p>Нажмите ENTER для подтверждения шага и перехода к предыдущему</p>
<p>Built-in sound programs/ Заводские программы в режиме Sound</p>	<p>AP01-AP18 PAR AL01-AL06 лазер AF01-AF10 строб AM01-AM03 смешанный</p>	<p>Для подтверждения нажмите Enter. Настройка чувствительности к звуку регулируется потенциометром.</p>		
<p>COLO/ Настройка цвета</p>	<p>R.000-R.255 G.000-G.255 B.000-B.255</p>	<p>Нажмите ENTER для перехода к следующему шагу, MENU – к предыдущему.</p>	<p>S.00—S.99 : скорость стробирования S.00: все светодиоды включены, S.99: максимальная скорость</p>	<p>Нажмите ENTER для подтверждения шага и перехода к предыдущему</p>
<p>Режим DMX</p>	<p>03/05/09/27CH</p>	<p>Выбор канала</p>	<p>d001-dXXX</p>	<p>Установка адреса</p>
<p>Режим SLAVE</p>	<p>В режиме SLAVE с помощью сигнала DMX устройство будет управляться заложенной пользователем программой</p>		<p>Нажмите ENTER для подтверждения шага и перехода к предыдущему</p>	
<p>System setting/ Настройки системы</p>	<p>Установка положения источника света: *234; 1*34; 12*4; 123*</p>		<p>Нажмите ENTER, чтобы подтвердить</p>	
	<p>Энергосберегающий режим работы светодиодного дисплея</p>	<p>Нажмите ENTER, чтобы перейти к следующему шагу</p>	<p>ON/ВКЛ: включение энергосберегающего режима работы газоразрядного индикатора OFF/ВЫКЛ: выключение энергосберегающего режима работы газоразрядного индикатора</p>	<p>Нажмите ENTER для подтверждения шага и перехода к предыдущему</p>
	<p>TEST: режим тестирования</p>		<p>Нажмите ENTER для перехода в режим тестирования</p>	
	<p>REST: восстановление заводских настроек</p>		<p>Нажмите ENTER для перезагрузки устройства</p>	
	<p>W-En: режим использования</p>	<p>Нажмите ENTER,</p>	<p>ON/ВКЛ: включение режима</p>	<p>Нажмите ENTER</p>

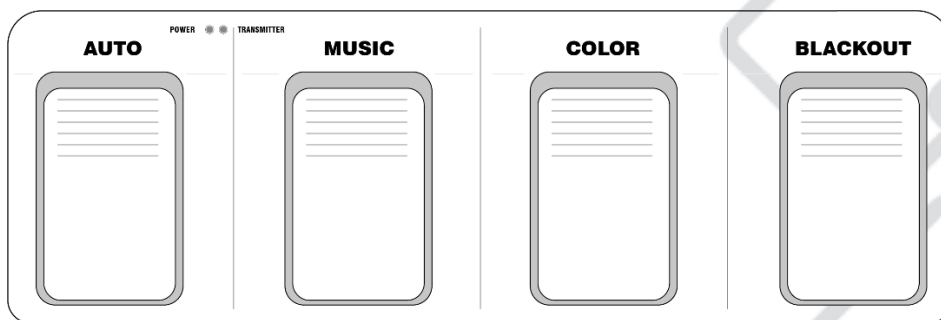

Название	Функция
AUTO	Для активации управления устройством в автоматическом режиме нажмите AUTO. Все светодиоды будут работать в автоматическом режиме.
SOUND	Для активации управления устройством в автоматическом режиме нажмите SOUND. Все светодиоды будут работать в режиме SOUND.
COLO	Статическая смена цвета.
BLACKOUT	Отключение источника света.



Кнопка	Функция	Описание
	ON/OFF	Включение/выключение питания
	Автоматический режим: смешанный	Выбор программы смешанный в автоматическом режиме (AM01-AM03)
	Режим SOUND: смешанный	Выбор программы смешанный в режиме Sound (SM01-SM03)
	Автоматический режим: PAR	Выбор программы для PAR в автоматическом режиме (AP01-AP18)
	Автоматический режим: лазер	Выбор программы для лазера в автоматическом режиме (AL01-AL06)
	Автоматический режим: строб	Выбор программы стробирования в автоматическом режиме (AF01-AF10)
	Переключение между режимами Auto/sound	Переключение между режимами Auto/sound, в программах A,B,C
	Пауза	Программа или смена цвета будет остановлена, вне зависимости от режима
	Смена цвета	Выбор цвета PAR
0, 1-9	Кнопки с цифровыми значениями	Установка скорости для программ

## 9. Таблица каналов управления

### 3-Х КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

№ канала	Значение	Описание	
CH1	000-009	Выключение	
	010-031	Режим AUTO: PAR	
	032-065	Режим AUTO: лазер	
	066-095	Режим AUTO: строб	
	096-127	Режим AUTO: смешанный	
	128-159	Режим SOUND: PAR	
	160-191	Режим SOUND: лазер	
	192-223	Режим SOUND: строб	
	224-255	Режим SOUND: смешанный	
CH2	Auto Par	000-009	AP01
		010-019	AP02
		020-029	AP03
		030-039	AP04
		040-049	AP05
		050-059	AP06
		060-069	AP07
		070-079	AP08
		080-089	AP09
		090-099	AP10
		100-109	AP11
		110-119	AP12
		120-129	AP13
		130-139	AP14
		140-149	AP15
		150-159	AP16
		160-169	AP17
		170-255	AP18
	Auto Laser	000-039	AL01
		040-079	AL02
		080-119	AL03
		120-139	AL04
		140-159	AL05
		160-255	AL06

CH2	Auto Flash LED	000-014	AF01
		015-029	AF02
		030-044	AF03
		045-059	AF04
		060-074	AF05
		075-089	AF06
		090-104	AF07
		105-119	AF08
		120-134	AF09
		135-149	AF10
		150-164	AF11
		165-255	AF12
	Auto MIX	000-019	AM01
		020-039	AM02
		040-255	AM03
	Sound Par	000-009	SP01
		010-019	SP02
		020-029	SP03
		030-039	SP04
		040-049	SP05
		050-059	SP06
		060-069	SP07
		070-079	SP08
		080-089	SP09
		090-099	SP10
		100-109	SP11
		110-119	SP12
		120-129	SP13
		130-139	SP14
		140-149	SP15
		150-159	SP16
		160-169	SP17
		170-255	SP18
	Sound Laser	000-039	SL01
		040-079	SL02
		080-119	SL03
		120-139	SL04
		140-159	SL05
		160-255	SL06

№канала		Значение	Описание
CH2	Sound Flash LED	000-014	SF01
		015-029	SF02
		030-044	SF03
		045-059	SF04
		060-074	SF05
		075-089	SF06
		090-104	SF07
		105-119	SF08
		120-134	SF09
		135-149	SF10
	150-255	SF11	
	Sound MIX	000-019	SM01
		020-039	SM02
040-255		SM03	
CH3 ( work for CH1 value 10-127 )	Changing speed	0-255	Program speed adjusting. Slow to fast, 0 is the slowest, 255 is the fastest.

### 5-ТИ КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

№ канала		Значение	Описание
CH1	PAR light & derby light	000-255	Brightness of the Red light
CH2		000-255	Brightness of the Green light
CH3		000-255	Brightness of the Blue light
CH4		000-191	Brightness of all lights
		192-200	Sound strobe
		201-249	Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )
CH5 LED motor rotating speed		250-255	All on
		000-004	STOP
		005-127	Rotate Clockwise, slow to fast
		128-133	STOP
	134-255	Rotate Anticlockwise, slow to fast	

### 10-ТИ КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

№канала		Значение	Описание
CH1	PAR light & derby light	000-255	Brightness of Red light
CH2		000-255	Brightness of Green light
CH3		000-255	Brightness of Blue light
CH4		000-191	Brightness of all lights
		192-200	Sound strobe

CH4	PAR light & derby light	201-249	Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )	
		250-255	All on	
CH5 LED motor rotating speed		000-004	STOP	
		005-127	Rotate Clockwise, slow to fast	
		128-133	STOP	
		134-255	Rotate Anticlockwise, slow to fast	
CH6 Red Laser Light		Laser light	000-004	Blackout
			005-009	All on
			010-255	Strobe, slow to fast
CH7 Green Laser Light			000-004	Blackout
	005-009		All on	
	010-255		Strobe, slow to fast	
CH8 Laser Motor	000-004		STOP	
	005-127		Rotate Clockwise, slow to fast	
	128-133		STOP	
	134-255		Rotate Anticlockwise, slow to fast	
CH9 4 pcs Flash Light	White flash	000-004	Blackout	
		005-009	All on	
		010-255	Strobe, slow to fast	
CH10 4 pcs Flash Light		UV flash	000-004	Blackout
			005-009	All on
			010-255	Strobe, slow to fast

## 28-МИ КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

№ канал		Значение	Описание
CH1	Derby Light (NO.1)	000-255	Red light dimmer 0%- 100%
CH2		000-255	Green light dimmer 0%- 100%
CH3		000-255	Blue light dimmer 0%- 100%
CH4		000-009	No function
		010-255	Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )
		000-004	STOP
CH5		005-127	Rotate Clockwise, slow to fast
		128-133	STOP
		134-255	Rotate Anticlockwise, slow to fast
CH6		PAR Light (NO.2)	000-255
CH7	000-255		Green light dimmer 0%- 100%
CH8	000-255		Blue light dimmer 0%- 100%
CH9	000-009		No function
	010-255		Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )
CH10	000-255		Keep the channel



CH11	PAR Light (NO.3)	000-255	Red light dimmer 0%- 100%	
CH12		000-255	Green light dimmer 0%- 100%	
CH13	PAR Light (NO.3)	000-255	Blue light dimmer 0%- 100%	
CH14		000-009	No function	
		010-255	Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )	
CH15		000-255	Keep the channel	
CH16		000-255	Red light dimmer 0%- 100%	
CH17		000-255	Green light dimmer 0%- 100%	
CH18		000-255	Blue light dimmer 0%- 100%	
CH19		000-009	No function	
		010-255	Strobe speed ( slow to fast, the fastest 30HZ )	
CH20		000-004	STOP	
		005-127	Rotate Clockwise, slow to fast	
		128-133	STOP	
		134-255	Rotate Anticlockwise, slow to fast	
CH21		Laser Light	000-004	Blackout
	005-009		All on	
	010-255		Strobe, slow to fast	
CH22	000-004		Blackout	
	005-009		All on	
	010-255		Strobe, slow to fast	
CH23	000-004		STOP	
	005-127		Rotate Clockwise, slow to fast	
	128-133		STOP	
	134-255		Rotate Anticlockwise, slow to fast	
CH24 The 1st one	White Flash	000-004	Blackout	
		005-009	All on	
		010-255	Strobe, slow to fast	
CH25 The 1st one		000-004	Blackout	
		005-009	All on	
		010-255	Strobe, slow to fast	
CH26 The 1st one		000-004	Blackout	
		005-009	All on	
		010-255	Strobe, slow to fast	
CH27 The 1st one		000-004	Blackout	
		005-009	All on	
		010-255	Strobe, slow to fast	
CH28		UV Flash	000-004	Blackout
			005-009	All on
			010-255	Strobe, slow to fast

## 10. Технические характеристики

### ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: 6 светодиодов по 9 Вт (3 цвета в каждом светодиоде).
- Срок службы светодиода: более 50 000 часов

### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: мобильный комплект светового оборудования
- Угол раскрытия луча: 15°
- Стробоскоп: 4 комбинированных светодиода по 2 Вт (белый + ультрафиолет)
- Система охлаждения: активная
- Переключатель: беспроводной ножной

### УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: режим звуковой активации, автоматический режим, ведущий-ведомый (для синхронизации нескольких одинаковых комплектов), DMX512
- Количество каналов DMX512 (в зависимости от модификации):
- Разъемы DMX-входа/выхода: 3-pin XLR male/female
- Пульт управления: инфракрасный

### ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Высота штатива: 1,5 - 2,5 метра
- Вес: 17 кг

### ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100-240 В AC 50/60Гц

## 11. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
  - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Наименование	<b>PROCBET PARTYBAR PRO</b>
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

=====

**«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

=====


**ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:**


Дата ремонта \_\_\_\_\_


Произведенный ремонт \_\_\_\_\_


Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

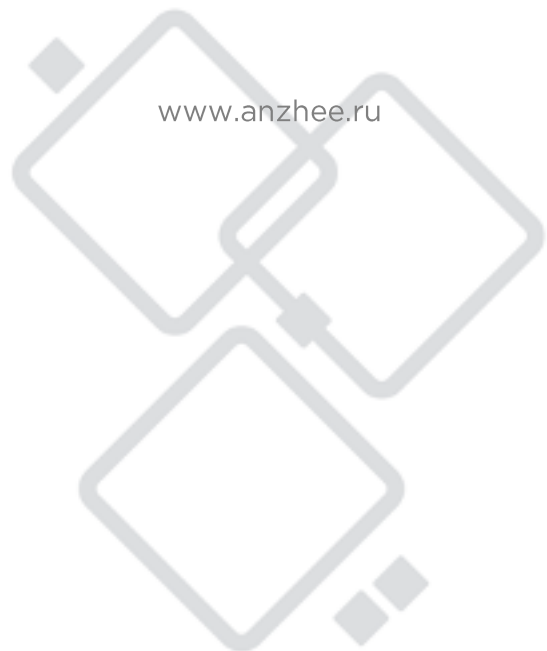

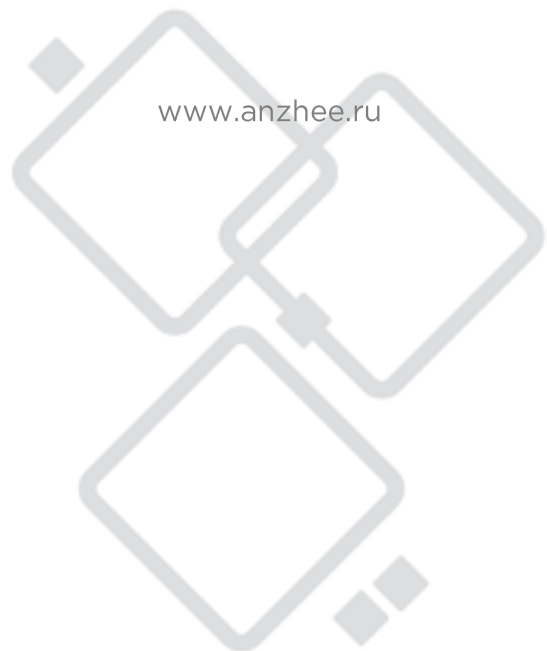

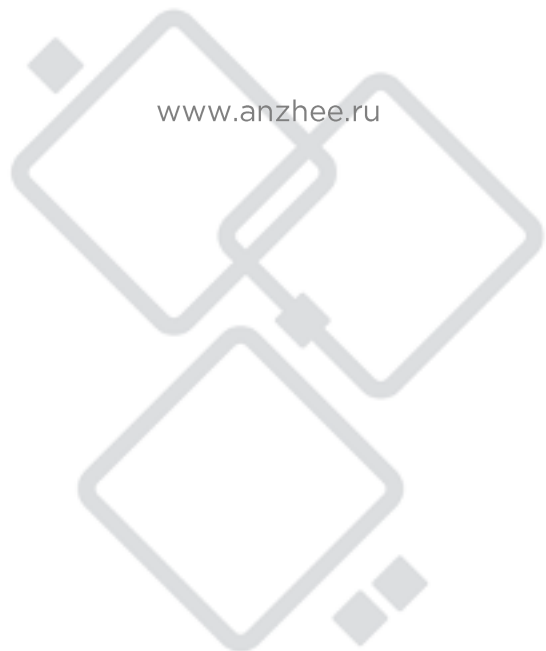

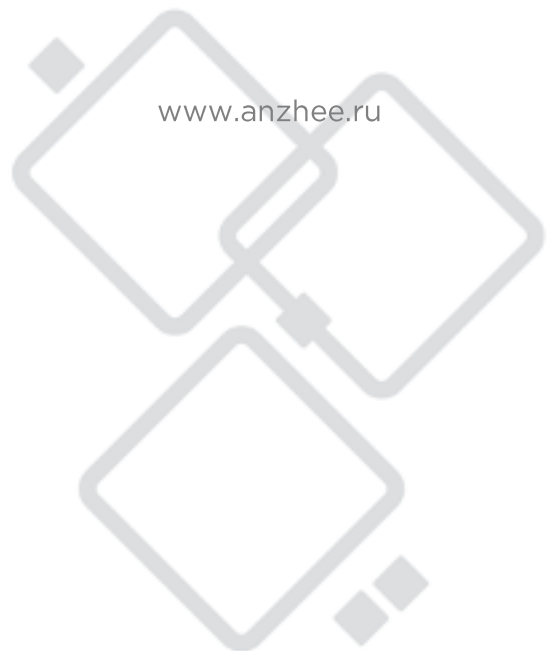

✉ [support@anzhee.ru](mailto:support@anzhee.ru)

🌐 [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)